証

保証 規定



株式会社カスタム

下記の保証規定により保証いたします。 1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じ

- ました場合は無償で修理いたします。
- 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除 外いたします。
- a 不適当な取扱い、使用による故障
- b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による
- c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または 修理に起因する故障
- d その他当社の責任とみなされない故障

型	番	CT-3100)WP ୬	リアルNO.		
保証	期間	ij	年	月	日より)1ヵ年
お客様	٤	3名前 注住所 試話番号				様
販売店	自	i所·店名				

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/

120902

— メンテナンス –

⚠ 警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼し てください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の 保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。 付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗 剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布 は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は絶対に使用し ないでください。

1.特長

- ●IPX6規格に準拠した防水構造です。
- ●測定値のホールドと最高・最低温度の測定が可能です。
- ●オートパワーオフ機能付です。(60分、解除可)
- ●用途に応じで複数のセンサが選択可能です。(オプション)

CUSTOM 防水デジタル温度計 CT-3100WP



取扱説明書

この度は弊社の防水デジタル温度計をお求めいただきまして誠に 有り難うございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使 用ください。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存され ることをおすすめします。

2.各部の名称



ボタン	機能
POWER	電源のON/OFFを行う。
MAX/ MIN	MAX/MINデータの表示 を行う。
CLR	データのクリアを行う。
HOLD	測定データを保持する。

- ①センサ取付コネクタ センサ取付の際は凹凸を合わせて しっかりとネジを締めて下さい。 位置が正しく合っていないと機器の 破損の恐れがあります。
- ②データ表示部
- ③操作ボタン

主な画面のマーク

	表示	機能	
	H	データホールドの間、点灯する。	
	APO	オートパワーオフ機能が有効の時、点灯する。	
MAX/MIN MAX/MINデータを参照している間、点灯する。		MAX/MINデータを参照している間、点灯する。	
	(EE)	バッテリの残容量を表示する。	

安全にご使用いただくために

本器を安全に、末永くご使用いただくために、以下の事項をお守 りください。本文中の፟፟፟፟を「危険」は、使用者が感電事故等を起こす可 能性を避けるための記号です。

また、小(警告)は、本器を長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態 でご使用いただくための記号です。

危険

感電事故防止のため、電圧が印加されている裸線または回路上の 部品等の温度測定には本器を使用しないでください。

₹ 危険

損傷や火災事故防止のため、電子レンジなど、マイクロ波加熱炉 での温度測定は絶対に行わないでください。

₹ 危険

雷池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が 一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

また、使用済の電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると 破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

— 備 考 —

冬期間の室外での使用は、本体の温度低下により応答速度が遅く なることがあります。

暖房器具などの周辺でのご使用は、本体のプラスチック部の変形・ 故障の原因になったり、電池の消耗が常温での使用に比べて早くな ります。

₹ 危険

直射日光のあたる場所でのご使用、夏期の車内での放置はやめ てください。

極端な温度変化のある環境でのご使用は、結露の原因になりま すので、注意してください。

3.仕様

センサタイプ	サーミスター
LCD表示範囲	-40~+250℃
分解能	-19.9~+199.9℃:0.1℃ 左記以外:1℃
測定精度	-40~+199.9°C∶±(0.2°C)
(本体)	+200~+250°C:±(1.0°C)
使用温湿度	0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4乾電池×2本
電池寿命	1000時間(アルカリ電池、ブザー使用無し)
オートパワーオフ機能	あり(60分、解除可)
寸法	70.0 (W) ×175.0 (H) ×40.0 (D) mm
重量	約150g(本体のみ、電池含む)
付属品	防水センサ(標準センサ)、取扱説明書

センサ仕様

	型式	:t	TS-01WP	TS-02WP	TS-03SF
	測知	定範囲	-40~250°C	-40~250°C	-40~250°C
		-40~100°C	±0.8℃		±1.0℃
	測	100.1∼150.0°C	±1.4℃		±1.6℃
	定	150.1∼199.9°C	±2.3℃		±2.8℃
	精	200~220℃	±2.5℃		±2.8℃
	度	221~240°C	±3.0℃		±3.2℃
		241~250°C	±4.0℃		±4.2℃
	温度センサ素子 センササイズ		サーミスタ		
			φ2×150mm	φ3×150mm	φ16×100mm
	防水性		IPX7準拠		防水無し

— センサコードの使用について —

センサの故障(断線)の原因になりますので、コードを強く引っ張 ったり、コードの上に重たい物を置かないでください。

— センサについて –

₹ 危険

冷凍した食肉など、堅い固形物の測定のとき、無理にセンサを刺し 込んだり、余分な力をかけないでください。センサが曲がったり、折 れて怪我をしないように注意してください。

センサのステンレス部先端は、固形物に刺し込んで測定するために 尖っています。使用しないときは、必ず付属の保護キャップをはめて 保存してください。

⚠ 警告

センサのステンレス部以外は水や蒸気等につけてご使用される とセンサ内部に浸透し、故障の原因となります。

⚠ 警告

センサを測定対象物に刺した状態で高温を長時間にわたって測 定したとき、センサ先端の感温部の周辺が熱くなることがあります。 また、温度の計測範囲はセンサのみに適用されます。グリップやケー ブル類は、特に表記がない限り70℃以上の温度下で使用しないでく ださい。

防水について ―

警告

本体は防水構造なので濡れた手での使用や水洗いする事はできま すが、水に浸すような使用はおやめください。故障の原因となります。

4.電池の挿入

電池は単4乾電池2本をご用意ください。まず本体を裏返し本体 裏にある電池蓋のネジ3本をドライバー等で外します。本体から電 池蓋を外し、新しい電池を極性に注意して装填して下さい。電池装 填後は電池蓋を元に戻し、3本のネジをもとの通りにしっかりと 締め直してください。

電池交換後は時計をはじめとする設定がクリアされてしまいま すので、新たに設定をしなおしてください。

長期間本器を使用しない場合は本体から電池を取り外してくだ さい、液漏れの原因となります。

5.電源のON/OFF

(1)電源ON

^{™™} ボタンを押すと、電源がONします。ここでLCD表示が全点灯 し表示のチェックができます。(ボタンを押し続ける事によりLCD表 示の全点灯時間を延長する事ができます)

(2)雷源OFF



rows ボタンを押すと、電源がOFFします。

6.測定機能

センサを測定物に当てて温度測定を行います。測定した温度はデ - タ表示部に表示されます。

(1)ホールド表示

測定値を一時的に保持する事ができます。表示を読み取る時等 に便利です。


HOLD ボタンを押すとデータ表示部に H が点灯し、測定した温度 をデータ表示部に保持する事ができます。もう一度ボタンを押 すと、データ表示部の

が消灯し保持状態が解除されます。

(2)MAX/MIN表示

電源投入後から測定した温度の最大値と最小値を表示する事が できます。

MAX ボタンを押すとデータ表示部に MAX/MIN が点灯し下記の様 に最大値と最小値を表示する事ができます。もう一度ボタンを 押すと、データ表示部の MAX/MIN が消灯し通常の温度測定状態 に戻ります。また何もせずに5秒経過しても通常の温度測定状 態に戻ります。

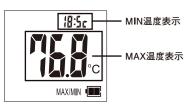


(CLR)ボタンを押すと表示されているMAX/MINのデータが クリアされ"ーー. 一"表示となり3秒間経過後に通常の温度測 定状態に戻ります。

防水ゴムに関して


防水ゴムは樹脂素材で出来ており、洗剤、油などの付着や時間の 経過と共に硬化やひび割れ、緩み等が発生致します。交換用部品(別 売)を用意しておりますので2年毎を目安に定期的に交換する事を お勧め致します。

また2年間が経過していなくても、硬化、ひび割れ、緩み等を確認 されましたらお早目に交換をお願い致します。

そのままお使いの場合、防水性能を保証する事ができません。

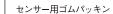

電池ケース用ゴムパッキン

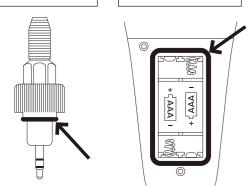

・センサー用ゴムパッキン5個入り:CT-WP01

標準価格¥525(税込)

・電池ケース用ゴムパッキン2個入り:CT-WP02

標準価格¥525(稅込)

お問い合わせ 株式会社カスタム


〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL(03)3255-1117 FAX(03)3255-1137

http://www.kk-custom.co.jp/


7.その他の機能

(1)オートパワーオフ機能

オートパワーオフ機能が有効の場合は何も操作しない状態が 60分続くと、自動的に電源をOFFします。

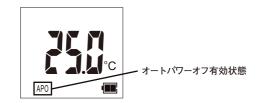

●●● 電源OFFの状態から、「POWER | ボタンと「HOLD | ボ タンを同時押しするとオートパワーオフ機能を無効にする事が できます。

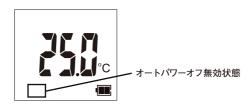

(2)オーバーフロー表示

測定表示範囲を超えた場合、以下のメッセージを表示します。







+250℃を超えた場合

(3) バッテリー残量表示

バッテリーの残量に応じて表示が変化し、おおまかな稼働時間 を判断する事ができます。

₩ 状態1:バッテリー残量が十分な状態。


▼ 状態2:バッテリー残量が少ない状態。

■ 状態3:バッテリーの交換が必要な状態。

(4)校正モード

センサ部の故障や測定種別に応じてセンサのみを交換した場合、 校正を実施する事により保証された測定精度を保つ事ができ ます。(予め温度計本体に添付されていたセンサについては校 正の必要はありません)

センサの校正値についてはセンサのグリップ部分に記載されて います。

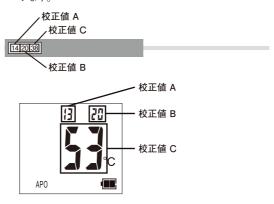

® 電源OFFの状態から、「POWER」ボタンと「CLR」ボ タンを約3秒間同時押しすると校正モードに入ります。

(MAX) (HOLD) ボタンを押す事で点滅している箇所の校正値を設定 する事ができます。ボタンを長押しする事で設定値を早送りす る事ができます。

CLR ボタンを押す毎に設定する箇所を【校正値A】⇒【校正値B】⇒ 【校正値C】に移動する事ができます。【校正値C】の次は【校正値 A】に移動します。選択されている項目は点滅しています。

全ての校正値入力が完了した後「POWER」ボタンを押す と、校正モードが終了し通常の温度測定モードとなります。